

ЭЛЕКТРОШЛАКОВАЯ НАПЛАВКА ЗУБЬЕВ ВАЛ-ШЕСТЕРНИ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ОБЖИГОВОЙ ПЕЧИ*

С. М. КОЗУЛИН, инж., И. И. ЛЫЧКО, канд. техн. наук (Ин-т электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины),
Г. С. ПОДЫМА, инж. (НТУУ «Киевский политехнический институт»)

Изложен опыт применения электрошлаковой наплавки при исправлении дефектов зубьев подвенцовой вал-шестерни вращающейся обжиговой печи, возникших в процессе ее изготовления.

Ключевые слова: электрошлаковая наплавка, вал-шестерня, дефекты зубьев, восстановление, эвольвентный профиль, плавящийся мундштук, температура нагрева, термический цикл, остаточные напряжения и деформации

Восстановление крупногабаритных, дорогостоящих деталей машин с применением электрошлаковой сварки и наплавки позволяет значительно продлить срок их эксплуатации, а также уменьшить нагрузку на литьевые и кузнечно-прессовые цехи путем сокращения количества выпускаемых запасных деталей [1]. Наименее изученной категорией известных на практике разновидностей ремонта является исправление дефектов деталей и узлов, возникающих в процессе их изготовления.

В ПО «Волгоцеммаш» на завершающей стадии изготовления подвенцовой вал-шестерни привода вращающейся обжиговой печи диаметром $3,6 \times 110$ м были обнаружены дефекты в двух зубьях, не подлежащие исправлению согласно существующей на предприятии технологии изготовления таких изделий (рис. 1). Вал-шестерня (модуль зуба $m = 40$, количество зубьев $z = 21$, длина зубьев 700 мм, диаметр выступов 920 мм, масса вал-шестерни 4150 кг) была изготовлена из цельной поковки стали 34ХН1МА [2] и предназначалась для поставки на Николаевский комбинат строительных изделий для установки в печной агрегат.

После нарезки зубьев на одном из них было обнаружено недопустимое занижение впадины и эвольвентного профиля по всей длине зуба, на другом — срезана часть профиля. В результате дорогостоящую деталь, прошедшую практически все стадии механической обработки, отдел технического контроля завода признал окончательным браком.

Однако специалисты ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины и отдела главного сварщика ПО

«Волгоцеммаш» решили восстановить забракованную вал-шестерню с применением электрошлаковой наплавки (ЭШН). Для этого разработали технологию ЭШН и специальную технологическую оснастку. При этом необходимо было обеспечить не только качество восстановления зубьев, но и сохранить геометрические размеры вал-шестерни. Главная задача заключалась в том, чтобы в процессе ЭШН не допустить возникновения продольных остаточных напряжений в теле вал-шестерни, превышающих область упругих деформаций для данного конструкционного материала.

Учитывая, что вал-шестерня изготовлена из конструкционной легированной стали с повышенным содержанием углерода (0,3...0,4 %) [3], при восстановлении зубьев требуется проведение

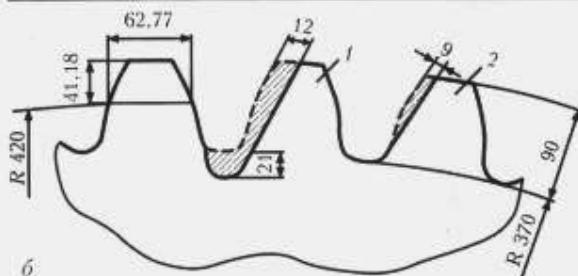


Рис. 1. Вал-шестерня привода вращения обжиговой печи с дефектами зубьев, образовавшимися при ее изготовлении (а), и схема дефектов зубьев (б): 1 — зуб с заниженной впадиной и срезанной частью эвольвентного профиля; 2 — зуб со срезанной частью эвольвентного профиля

* В восстановлении вал-шестерни принимали участие работники ПО «Волгоцеммаш» инж. А. П. Сятишев, кандидаты техн. наук Д. И. Фильченков и Л. Ф. Башев.

предварительного подогрева и последующей термообработки. Температуры предварительного подогрева определили по известной методике, изложенной в работе [4]. Расчет показал, что участок металла вал-шестерни в зоне наплавки необходимо нагреть до температуры 320 °C. Так как применить общую нормализацию изделия после наплавки в данном случае невозможно, было решено в качестве эксперимента ограничиться проведением высокого отпуска.

На одном из участков электрошлаковой сварки ПО «Волгоцеммаш» дефектную вал-шестерню установили на инвентарные тумбы в строго вертикальном положении. Для контроля деформации изгиба вала изготовили специальное устройство, на котором установили два стрелочных индикатора часового типа с точностью измерения 0,01 мм. Было предусмотрено осуществлять замеры отклонения оси вала вал-шестерни в горизонтальной плоскости на уровне верхнего торца вала (рис. 2). Один индикатор фиксировал отклонения в плоскости, проходящей посередине впадины, расположенной между дефектными зубьями, другой — отклонения в перпендикулярной плоскости. Для контроля степени общего нагрева тела шестерни, а также наблюдения перепада температур в диаметрально расположенных участках на торцевой поверхности в области диаметра впадин зачеканивали хромель-алюмелевые термопары (рис. 2). Запись температур осуществляли самописцем КСП-4.

Учитывая, что дефекты зубьев находились лишь с одной стороны эвольвентного профиля, решили не удалять тело дефектных зубьев, как это делали обычно [1], а осуществить одностороннюю наплавку каждого зуба с последующим восстановлением формы рабочих профилей с помощью модульной фрезы на зубофрезерном станке. Для проведения восстановительных работ изготовили специальную технологическую оснастку: стойку с консольным кронштейном для крепления стрелочных индикаторов часового типа, плиту с опорными планками, медные водоохлаждаемые накладки специальной конструкции, графитовый тигель, графитовый электрод с электрододержателем, сифонную воронку и др.

Для образования полостей под наплавку параллельно плоскостям срезанных профилей зубьев установили водоохлаждаемые накладки, под определенным углом к которым со стороны вершин зубьев поставили переставные водоохлаждаемые накладки. При этом в целях сохранения рабочих поверхностей зубьев, расположенных рядом с дефектными, формирующую оснастку крепили к заходному и выходному карманам, установленным на торцевых частях зубьев. Для обеспечения гарантированного сплавления в нижних (торцевых) участках зубьев, а также требуемой

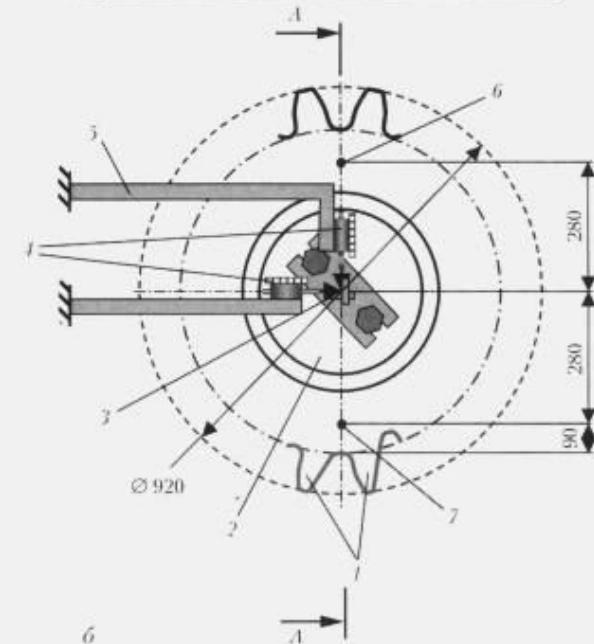
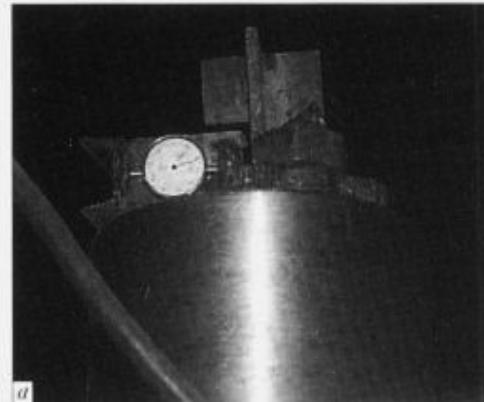


Рис. 2. Устройство (а) и схема измерения отклонений верхнего торца вала от вертикальной оси при проведении наплавки зубьев и места установки термопар (б): 1 — дефектные зубья; 2 — торцевая поверхность вала; 3 — опорные планки; 4 — индикаторы часового типа; 5 — кронштейн крепления индикаторов; 6, 7 — место установки соответственно термопары № 2 и 1

глубины шлаковой ванны, начало электрошлакового процесса осуществляли методом «жидкого» старта. Для этого в заходных карманах устанавливали сифонную воронку, через которую заливали строго дозированные порции жидкого флюса. Флюс расплавляли в графитовом тигле с помощью графитового электрода. Наплавку выполняли плавящимся мундштуком с помощью аппарата А-645 и трансформатора ТШС-3000-3 (рис. 3). Пластины плавящегося мундштутка изготавливали из стали 34ХН1МА, применяли сварочную проволоку Св-10Г2, флюс АН8М. Режимы ЭШН рассчитывали с учетом рекомендаций, приведенных в работе [1]. Предварительный подогрев вал-шестерни проводили с помощью мощной газопламенной горелки заводской кон-



Рис. 3. Фрагмент восстановления зубьев подвешенной вал-шестерни ($m = 40$, $z = 21$) с применением ЭШН

трукции, работающей на природном газе. Для сохранения поверхности шеек вала под установку подшипников от повреждения в процессе восстановления зубьев первые укутывали асбестовым полотном. Учитывая отсутствие практического метода расчета ожидаемых деформаций изделия в результате поперечной и продольной усадки наплавленного металла, использовали опытные данные замеров остаточных деформаций, полученные при ЭШС среднеуглеродистых сталей [5].

Перед наплавкой зубьев произвели общий предварительный подогрев вал-шестерни. Температуру нагрева и значения деформаций контролировали с помощью термопар и индикаторов часового типа (см. рис. 2). Для компенсации влияния продольной усадки на геометрические размеры изделия перед началом наплавки газопламенную горелку установили со стороны дефектных зубьев и производили локальный нагрев наплавляемых поверхностей до расчетной температуры, при этом верхний торец вала отклонился в сторону, противоположную зоне наплавки на 6 мм. Характер термических циклов нагрева металла в местах установки термопар в сочетании с деформациями вертикальной оси вала-шестерни, вызванными предварительным нагревом и непосредственно от ЭШН, приведен на рис. 4.

Сразу после выполнения ЭШН зубьев произвели обрезку прибыльных участков газокислородной резкой. С целью исключения возможности подкачки торцевых поверхностей наплавленных зубьев прибыльные части отрезали не полностью, оставляя выступающие участки высотой 15...20 мм для их дальнейшего удаления механическим путем. Затем в течение не более 30 мин вал-шестерни помещали в нагретую до 350 °C электрическую печь с выкатным подом для проведения высокого отпуска. В печи вал-шестерни

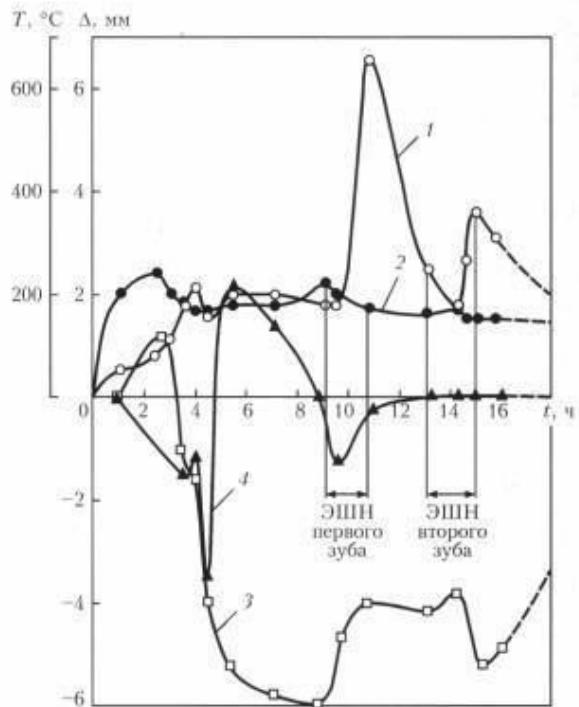


Рис. 4. Термические циклы нагрева вал-шестерни в местах установки термопар и отклонения консольной части вала от вертикальной оси при проведении предварительного нагрева вал-шестерни и восстановления дефектных зубьев (см. рис. 2): 1, 2 — соответственно нагрев металла в месте установки термопары № 1 и 2; 3 — отклонение в плоскости $A-A$, проходящей между восстанавливаемыми зубьями; 4 — отклонение в перпендикулярной плоскости $A-A$

установили в вертикальном положении на стальные тумбы. Отпуск проводили на следующем режиме: нагрев со скоростью не более 50 °C/ч до температуры 650 °C, выдержка в течение 8 ч, охлаждение с печью до температуры 80 °C.

После полного остывания вала-шестерни на токарном станке ДИП-500 произвели механическую обработку прибыльных торцевых поверхностей зубьев до размеров, указанных в чертеже. На рис. 5 показан внешний вид торцевых поверхностей наплавленных зубьев, форма провала и результаты замеров твердости, выполненных с помощью переносного прибора Польди. Результаты ультразвукового контроля наплавленных зубьев показали отсутствие дефектов в наплавленном металле зубьев и в металле ЗТВ вал-шестерни. Твердость наплавленного металла отличалась от твердости незакаленных участков не более чем на 8 %, что подтвердило правильность выбора сварочных материалов.

Восстановление эвольвентных профилей зубьев осуществили стандартной модульной фрезой на зубофрезерном станке. Затем вал-шестерни вновь установили на токарный станок. Контрольные замеры диаметров выступов и шеек валов под подшипники, а также радиальных биений участков вала произвели с помощью индикатора

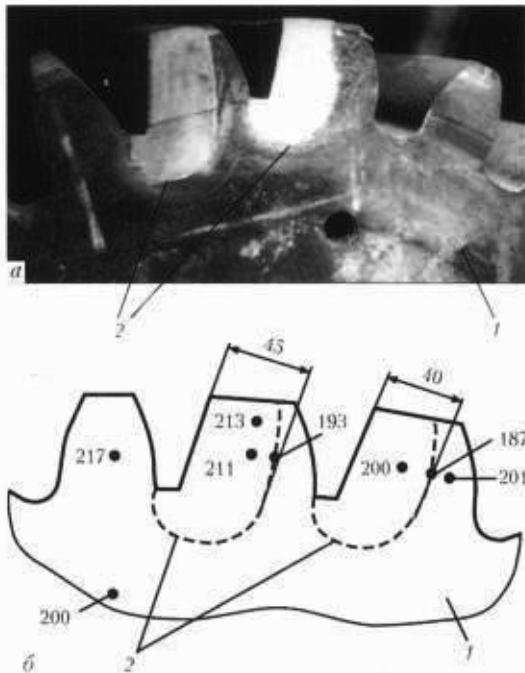


Рис. 5. Внешний вид торцевых частей зубьев после ЭШН и механической обработки прибыльных участков (а) и схема формы и глубины провара зубьев (б): 1 — торец вал-шестерни; 2 — форма провара; точками указаны места и значения твердости по HB

часового типа и измерительных скоб. Замеры показали, что биения поверхностей вершин зубьев (кроме восстановленных) по всей длине не превышают 0,1 мм (допускаемое биение 0,15 мм), биения шеек валов — 0,05 мм (допускаемое 0,05 мм). Диаметры валов также находятся в пределах допустимых значений [2]. Таким образом, искривление вала после ЭШН двух зубьев оказалось незначимым. Высота наплавленных и двух соседних с ними зубьев уменьшилась по сравнению с чертежным размером соответственно на 0,9...1 и 0,4...0,5 мм, однако специалисты отдела механического контроля завода-изготовителя посчитали, что такое незначительное уменьшение высоты зубьев не скажется отрицательно на их эксплуатационной способности.

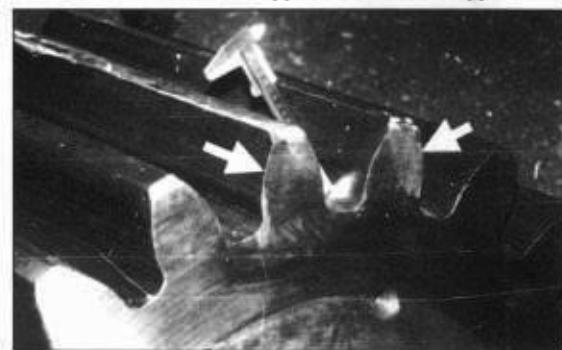


Рис. 6. Внешний вид наплавленных зубьев с применением ЭШН после их механической обработки на зубоффрезерном станке

После проведения закалки рабочих поверхностей зубьев ТВЧ вал-шестерни была признана годной к эксплуатации (рис. 6) и отправлена на Николаевский комбинат строительных изделий, где успешно отработала положенный ресурс.

Выводы

1. Разработана и успешно реализована технология и техника восстановления дефектов зубьев крупного модуля ($m = 40$, $z = 21$), возникших при изготовлении подвенцовкой вал-шестерни методом ЭШН без последующей высокотемпературной обработки.
2. Результаты выполненной работы подтверждают, что ЭШН является эффективным методом восстановления практически любых дефектов, образующихся в процессе изготовления или эксплуатации крупномодульных вал-шестерен.

1. Электрошлиаковая сварка и наплавка в ремонтных работах / И. И. Сущук-Слюсаренко, И. И. Лычко, М. Г. Козулин, В. М. Семенов. — Киев: Наук. думка, 1989. — 112 с.
2. ОСТ 22-785-74. Венцы зубчатые и шестерни подвенцовочные вращающихся цементных печей. — М.: ЦНИИЭстремаш, 1974. — 10 с.
3. Марочник сталей и сплавов / Под ред. В. Г. Сорокина. — М.: Машиностроение, 1989. — 640 с.
4. Землин В. Н., Шрон Р. З. Термическая обработка и свойства сварных соединений. — Л.: Машиностроение, 1978. — 367 с.
5. Электрошлиаковая сварка и наплавка / Под ред. Б. Е. Патона. — М.: Машиностроение, 1980. — 511 с.

Described is the experience of application of electroslag surfacing for repair of manufacturing defects in teeth of a sub-rim gear shaft of a rotating kiln.

Поступила в редакцию 21.01.2008